検温機能付デジタルサイネージ 総合取扱説明書





本社:〒140-0001 東京都品川区北品川1-9-7

トップルーム品川1015号 埼玉営業本部:〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-25-3 トヨダ建設4F

TEL: 048-959-9250 FAX: 048-959-9260

WEB: http://www.signflux.co.jp MAIL: info@signflux.co.jp





Signflux サインフラックス株式会社

Contents

取扱説明書	P.01
取扱説明書 ・測定のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · P.03 · · · · · · · P.04
・お手入れ・保管上の注意・各部の名称・付属品・故障・仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.05
組み立て説明書 ・注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.09
• 注意点······	····· P.10
内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.11
・ 大ダント部方の組み立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.13
消毒剤の補充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · P.17
• 他の注意点・保管・注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· P.18
	D 10
<u>グラウンドコンテンツソフト 取扱説明書</u> ・手順 1 Wifi 接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.19
• 手順 1 Wifi 接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.20
・手順 2 グラウンドソフトログイン · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.21
・手順3 よく使うAFF・手順4 素材(写真 動画など)をアップロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.23
・手順 5 プログラム制作の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.25
手順6 プログラム制作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.26
手順7 画像や動画の再生時間の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手順8 プログラム送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.2/
・手順8 プログラム送信····································	
類認識機能設定 取扱説明書	P.31
顔認識機能設定 取扱説明書 • 手順 1 Wifi 接続 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.32
手順 2 詳細設定 ····································	· · · · · · P.34
手順3 顔認識データ管理の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · P.35
・手順4 顔認識データ管理 機能紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.36
スタンドアロンモード 取扱説明書 ・手順 1 スタンドアロンモードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.37
・手順1 スタンドアロンモードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.37
 手順2 USBメモリの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.38
・手順3 再生データを USB メモリに導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・備考 スタンドアロンモードの分割画面テンプレート種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



要保管

取扱説明書 ※本製品を正しくご利用いただくため、各説明書をよくお読みください。

保証書付

検温機能付デジタルサイネージ

MWE811-3





※本書に記載されているイラストはイメージ図です。

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく で使用ください。

測定のしくみ

本機は、人の額表面から放射される赤外線をセンサーが感知し、皮膚の温度を体温に換算してデジタル表示します。

※本製品は、表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、医療用の体温計ではありません。体温が高いことを検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を正しくご使用ください。

⚠警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」 内容です。

⚠注意

この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が 発生するおそれのある」内容です。

禁止

してはいけない「禁止」内容です。



必ず守っていただく「強制」内容です。

安全上のご注意

消毒液の入替以外で、鍵を使わないでください。また、通電した ままの入替作業はしないでください、故障や感電の原因になります。

本機は非接触型検測機(検測部位:額)です。 額以外の部位での体温測定には使用しないでください。

本機は防水機能はありません。屋外で使用しないでください。

センサー式スプレーは、指定以外の消毒液を入れないでください。 また、噴霧口を直接触らないでください。

電源は安全規格(電気用品安全法)適応の入力AC100~240V, 50/60Hz です。表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。

必ず屋内の水平で安定した場所に設置してください。 ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に設置すると、 ^{必ず守る} 転倒し、けがや故障の原因となる恐れがあります。

本機は重心の位置が高いので、転倒にご注意ください。 万一、設置中に転倒した場合は、電源を切って、 コンセントを電源プラグから抜いて起こしてください。

本機を設置する作業は必ず2人以上の大人の方が行ってください。 ■ 取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、当社は責任を 必ずる負いません。

電源コードは下記の順番にて接続してください。 ①本機の電源が入っていないことを確認する。

②付属の電源コードを、本体の電源ソケットに差し込む。 🐯 🛪 ③ アース線をアース端子に接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む。

⇒続いて、電源を入れて次に進む。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。コード 部分を持って引っ張らないでください。本機が転倒しけが、破損、火 ^{必ずする} 災や感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。また 、電源コードに重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っぱったりしないでく ださい。火災や感電の恐れがあります。

⚠注意

本機を分解・修理・改造はしないでください。

本機に強い衝撃を与えないでください。故障するおそれがあります。

静電気や電磁波を発している場所(IH調理器や電子レンジ、通信機 器などの近く)で使用しないでください。誤作動や故障のおそれがあ 禁止 ります。

本機に体重をかけたり、寄りかからないでください。本機が転倒し、 けが、破損、火災や感電の恐れがあります。

直射日光の当たる場所では使用しないでください。

正しいはかりかた

- ・測定対象からの赤外線を遮るようなものは、誤差の原因になります。
- ・帽子や髪の毛、汗やお化粧などで、測定する表面を覆わないようにしてく ださい。上手く測定できない恐れがあります。
- ・屋外、直射日光の当たる場所、暖房器具などの3メール以内に熱源がある 場所、または空調機の風が直接当たる場所や通気口での測定は避けてくだ さい。
- ・外出や運動、入浴の後、30分以内の測定は避けてください。
- 一般的に睡眠時の体温は低いので、起床時の体温と比較しないでください。
- ※額に水や汗、お化粧などがある場合、読み取り温度が実際の温度より低く なる場合があります。

お手入れ

- ・本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・本機や測定センサーに直接水をかけての清掃は行わないでください。
- ・測定センサーが汚れた場合は消毒用アルコールに浸した綿棒でやさしく 拭いて掃除を行ってください。その際は、測定センサー以外に消毒用ア ルコールが付かないようご注意ください。

保管上の注意


次の場所には保管しないでください。

- ・高温多湿の場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・ほこりの多い場所
- ・火気や暖房器具の近く
- ・水のかかる場所
- ・振動衝撃などの負荷がかかりやすい場所

電源スイッチを切って、

電源プラグをコンセントから抜いてください。

各部の名称/付属品

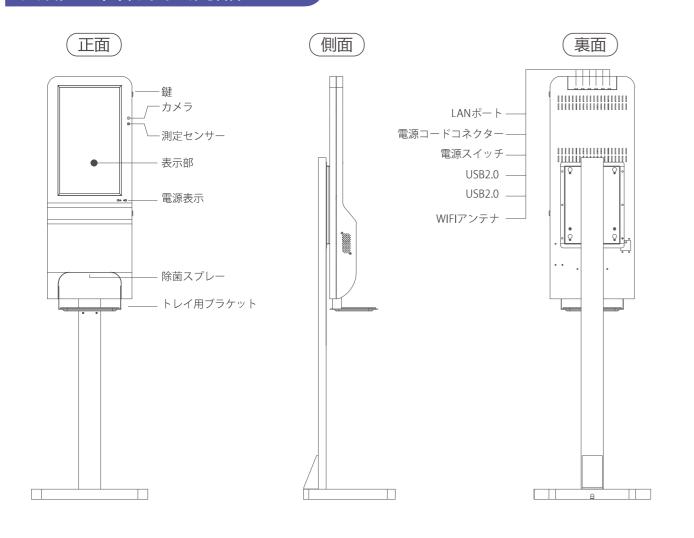

付属品

☑(本体)取扱説明書(本書)保証書付

☑組立説明書

✓コンテンツソフト取扱説明書

☑顔認識管理ソフト説明書

※不足しているものがありましたら、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。

故障かな?と思ったら...

症状	ご確認ください	対処法
測定結果がばらつく	測定センサーが正しい位 置に保持されていますか?	対象が0.5m以内の距離でセンサー部に額を 向けて立てください。
測定結果が高めに 表示される	顔の温度が通常より高く なっていませんか?	
測定結果が低めに 表示される	額の温度が通常より低く なっていませんか? 髪の毛などが額を覆って いませんか?	「正しいはかりかた」を確認し、再測定して ください。
	測定センサーが離れ すぎていませんか?	「体温をはかる」を確認し、再測定してください。
	測定センサーが汚れてい ませんか?	「お手入れ」を確認し、測定センサーを清掃 してください。
起動時に測定できない	起動画面が立上がり、1〜 2分程度で測定ソフトが起 動完了します。	約1~2分間程度で待ってから、再測定して ください。

仕様

販売名	AI体温検測機	体温測定部位	額
機器分類	非接触式検知器	温度表示	3桁表示、最小温度表示0.1℃
一般的名称	皮膚赤外線温度検測機	測定温度	10.0°C∼42.0°C
感温部	赤外線センサー	測定誤差	±0.3℃程度
表示温度方式	補正温度方式	測定時間	約1秒
反応距離	0.2~2m(最適測定距離0.5m以内)	保管環境	温度範囲 -20℃~50℃ 湿度範囲 95%RH以下 (結露なきこと)

アフターサービスについて

1.保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、 保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お 買い上げ日より1年です。

- 2.修理を依頼されるとき
 - ・保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、保証書をお送りください。
 - ・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- 3.ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、商品と保証書をお送りください。
- 3.ご贈答品などで保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - 口.お買い上げ後の倒れなどによる故障および損傷
 - ハ.付属品、消耗品の故障および交換
 - 二.火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧 による故障および損傷
 - ホ.保証書の提示がない場合
 - へ.保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6.保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

SIgnflux保証書

販売店様へ

で販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げの日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、 お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、 責任を持って管理いたします。

品名	検温機能付デジタルサイネージ MWE811-3					
保証期間	お買い上げ日より	1年	お買い上げ日	年	月	日
	お名前					様
お客様	ご住所					
	お電話	()			
	店名・所在地					
販売店	電話	()			(FI)

<お問い合わせ>

Signflux株式会社

埼玉営業本部:〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-25-3 トヨダ建設4F

TEL: 048-959-9250 FAX: 048-959-9260

WEB: http://www.signflux.co.jp

MAIL: info@signflux.co.jp




組み立て説明書

検温機能付デジタルサイネージ

MWE811-3

完成図

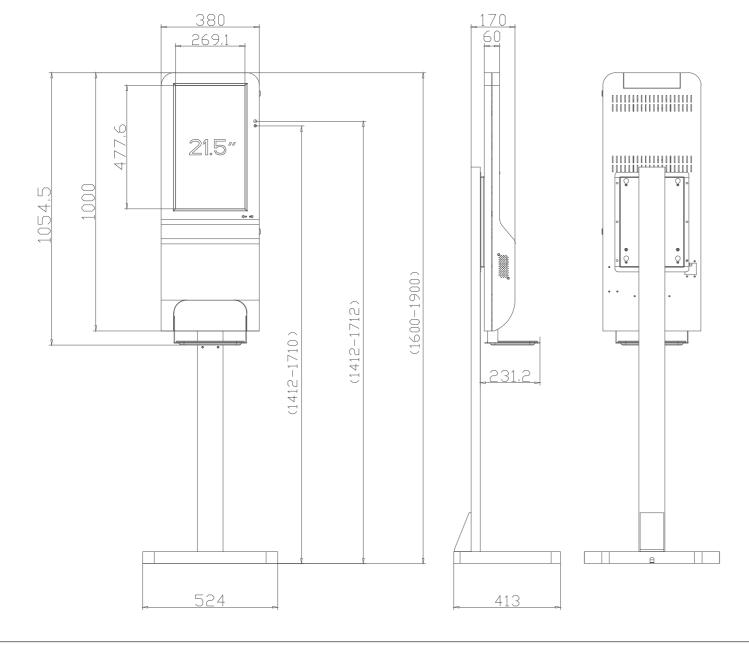


注意点

■事前準備

・プラスドライバー



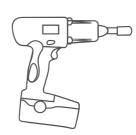

ホームセンター・100 円ショップ等でお買い求めください。電動式のインパクトドライバーを使用すれば、さらに楽に組み立てできます。

■作業環境

狭い場所での作業は避け、スペースに余裕のある平らな場所を選定し、部材・部品を確実に結合してください。機械の落下や転倒による事故の原因となります。

■二人作業



組み立てはできるだけ 2 名以上で行ってください。特にディスプレイをスタンドに取り付ける際は、危険ですので、必ず 2 名以上で行ってください。

■手袋着用





組み立ての際は手袋を着用の上、 ケガの無いように十分ご注意く ださい。

内容物の確認

※最初に必要な部材が揃っているか確認してください。 似たような部材でも上下左右で異なる場合があります のでご注意ください。

■部材

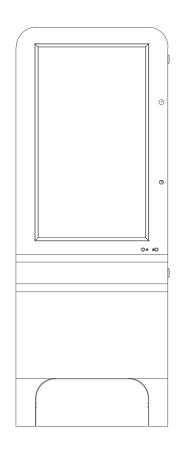

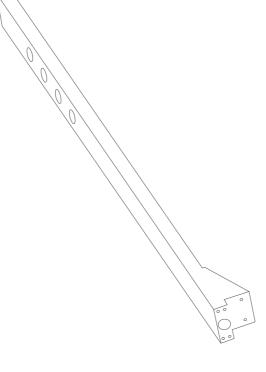

①スクリーン


③金属基盤



0

④固定用ステンレス板

②固定用柱

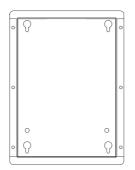



5鍵×2








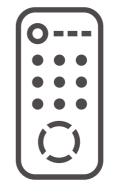

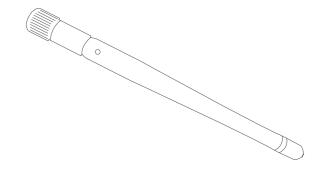

⑧トレイ用ブラケット

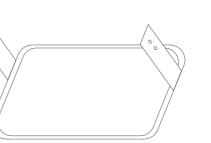


⑨プラスチック製トレイ




■ネジ






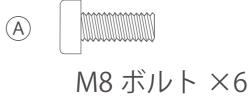

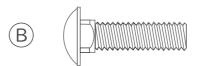





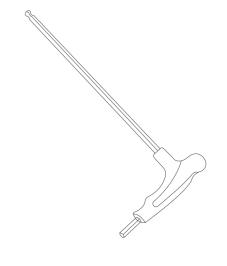


六角レンチ (6mm)


スタンド部分の組み立て


1. 固定用柱を寝かせるようにして床に置きます。

固定用柱にベース用金属基盤を合わせ、裏面から


M8 ボルトで 6 箇所固定します。

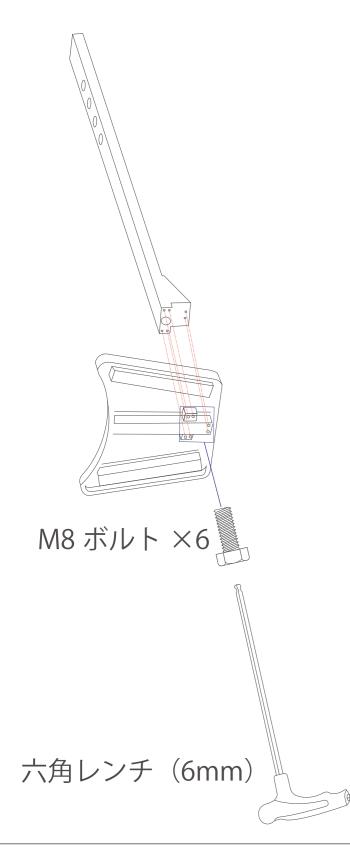

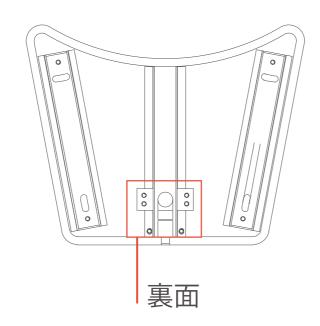

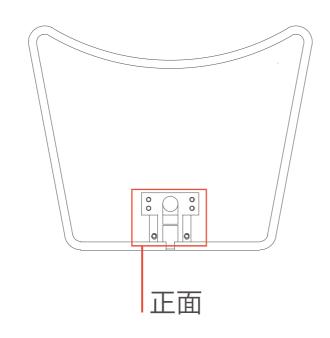


2. スタンド部分を起こします。固定用ステンレス板と固定用柱を M6 ボルト で

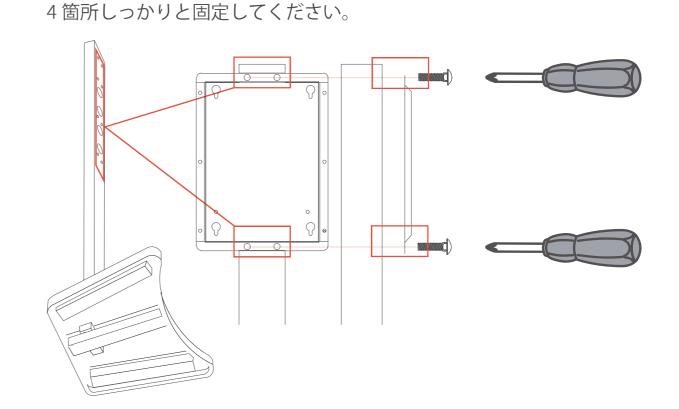

本体の組み立て


3.M6 ボルトをスクリーンの背面側 4 箇所に差し込み、半分くらいまでしめてください。

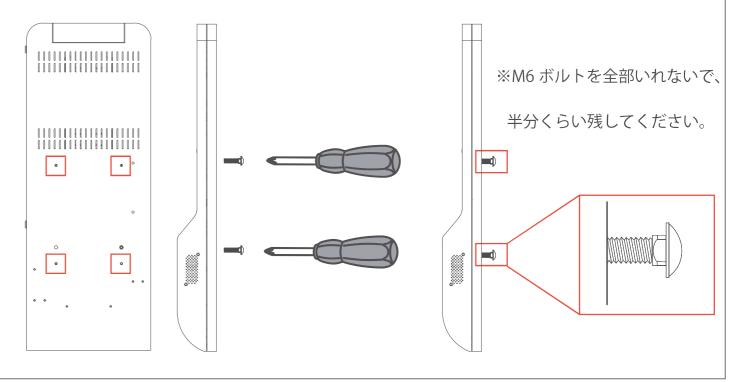

本体部分の組み立て


4. 固定用ステンレス板のボルトを通す穴の位置を確認し、


スクリーン背面の M6 ボルト四箇所を穴に通し引っ掛けます。

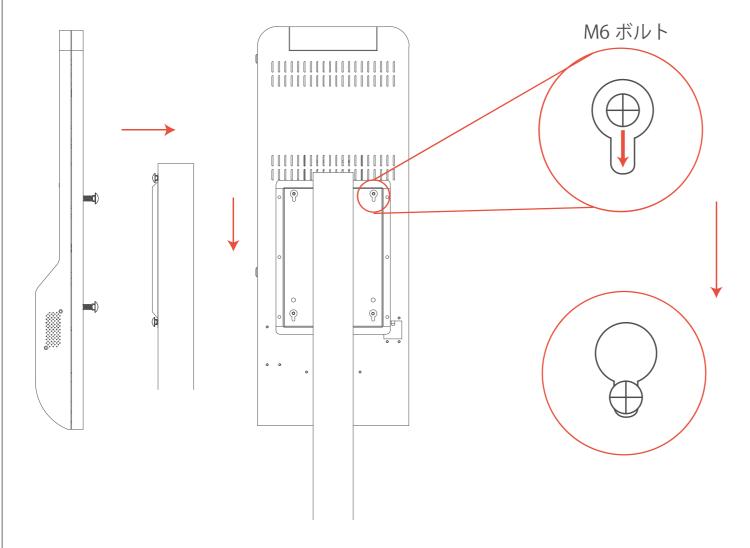

※スクリーンを取りつける際は複数の作業者で行い、スクリーン が落下しないよう保持して作業してください。

- 5. (1) スクリーンの背面側 2 箇所を M6 ボルトで固定し、すべての M6 ボルトをしっかり固定してください。
 - (2) トレイ用ブラケットを M4 ボルトで 4 箇所しっかり固定します。 プラスチック製トレイを置きます。

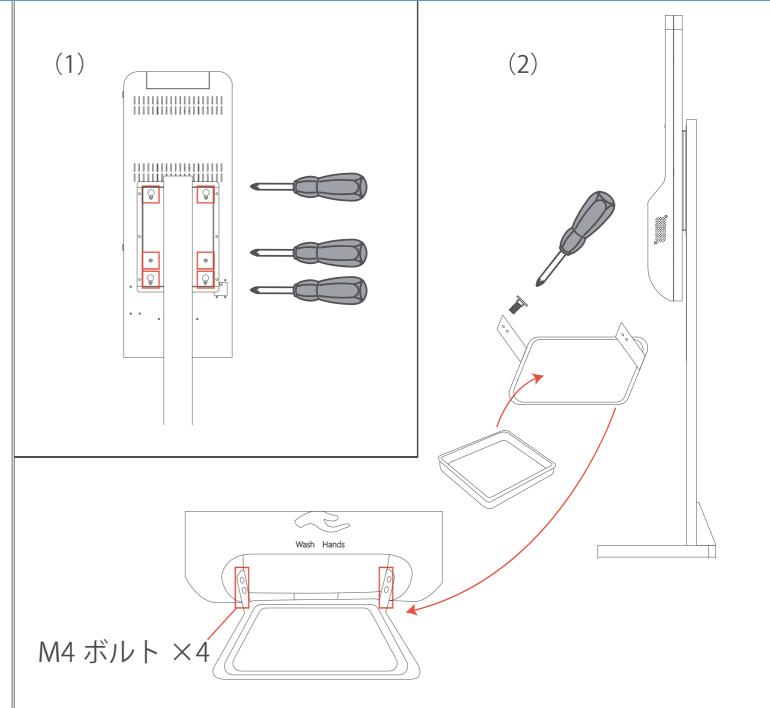


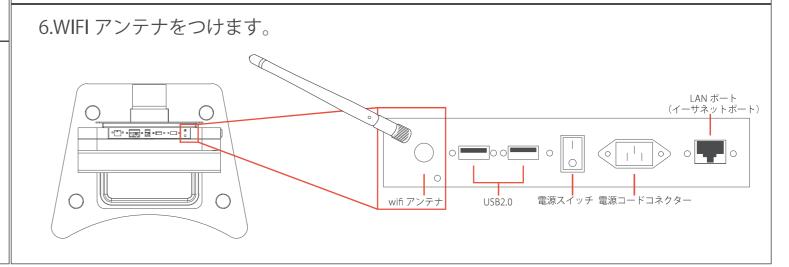

消毒剤の補充

7. 鍵を使って、本体を開きます。ボトルの蓋を開けて、消毒剤を入れてください。

※本機はジェル状のアルコール消毒剤はご使用できませんので、ご注意ください。

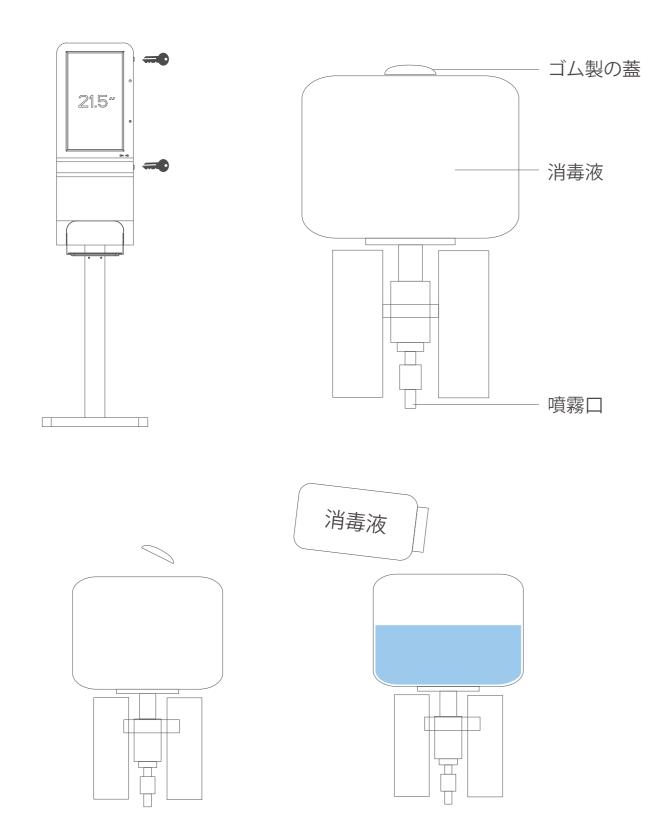

他の注意点

■保管

- ●ボルトは、定期的に締めて下さい。
- ●不安定な場所に置かないでください。
- ●異物や液体を付着させないでください。
- ●高温や直射日光を避けてください。
- ●本書に記載されていない分解や改造をしないでください。
- ●本体や測定センサーに直接水をかけての清掃は行わないでください。
- ●測定センサーが汚れた場合は消毒用アルコールに浸した綿棒でやさしく 清掃してください。

その際は、測定センサー以外に消毒用アルコールが付かないようご注意ください。

■注意

- ●電源を入れたまま、製品を移動しないでください。移動する際は、本製品の 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから必ず取り外してください。
- ●汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- ●製品や床に傷が付かないようにやわらかい毛布や布を使い作業してください。
- ●本製品は重心の位置が高いので、転倒に注意してください。 万一、設置中に転倒した場合は、電源スイッチを切って、電源プラグを コンセト抜いた後に起こしてください。
- ●機器を設置する作業は必ず 2 人以上の大人の方が行ってください。 取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、当社は責任を負いません。

<お問い合わせ>

Sianflux株式会社

埼玉営業本部:〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-25-3 トヨダ建設4F

TEL: 048-959-9250 FAX: 048-959-9260

WEB: http://www.signflux.co.jp MAIL: info@signflux.co.jp





グラウンドコンテンツソフト 取扱説明書 検温機能付デジタルサイネージ

MWE811-3



※本書に記載されているイラストはイメージ図です。

手順1 Wifi接続

【 **1**USBポートにマウスを接続 ^Ì



2マウスの右、2回クリック



4画面の【停止】をクリック



③画面【詳細設定】をクリック



⑤画面の【終了】をクリック







【 **⑥**【設置】マークをクリック



20

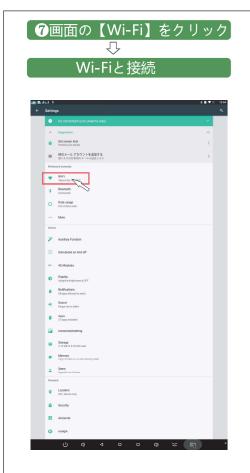

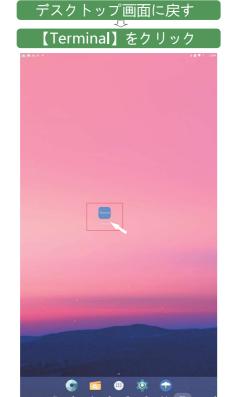

፟ ❸マウス右クリック





9通常のデジタルサイネージ


グラウンドソフトログイン 手順2

①パソコンのブラウザから【 http://150.109.100.56/ 】のWebページを開いてください。

②アカウント パスワード 検証コードを入力し、言語を選んで、ログインしてください。

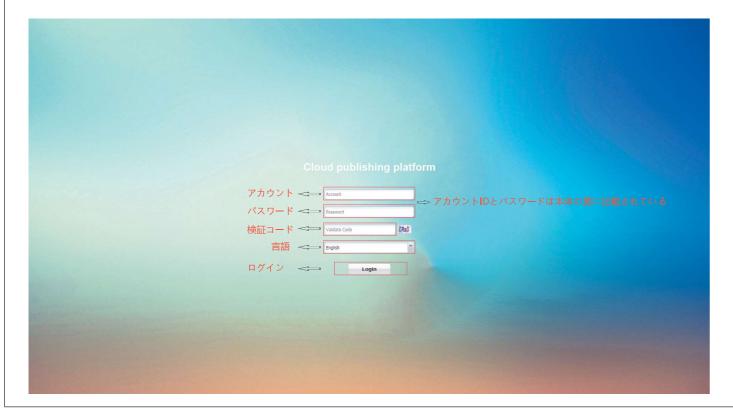


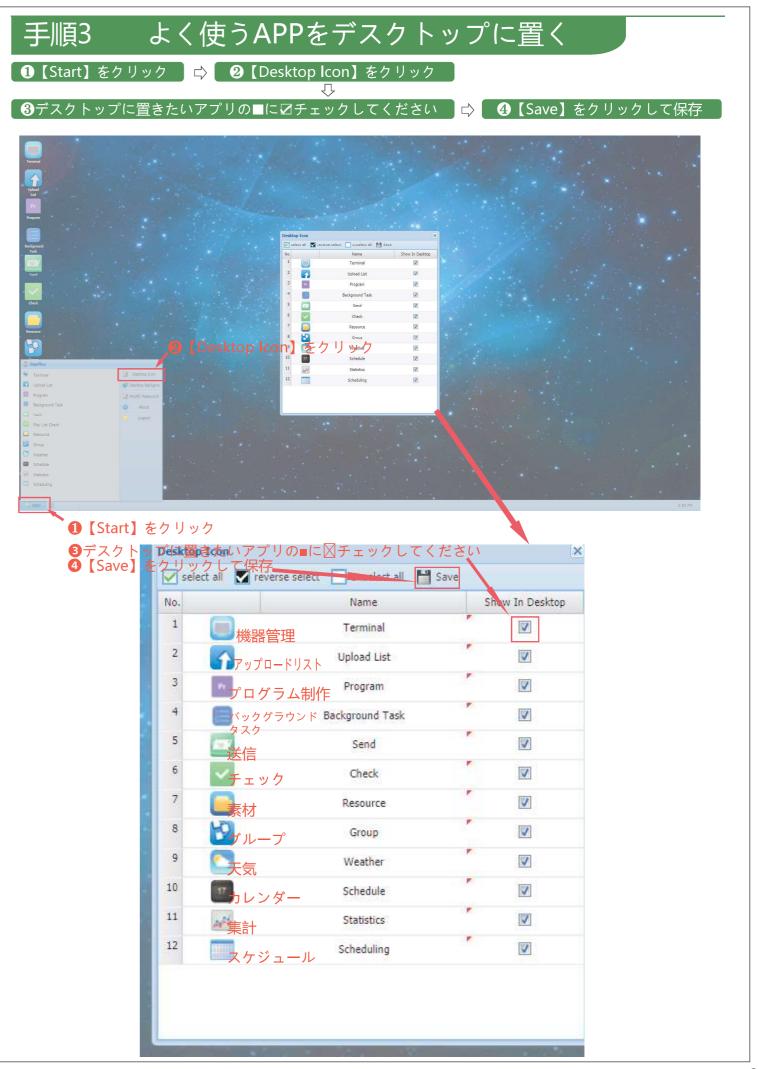

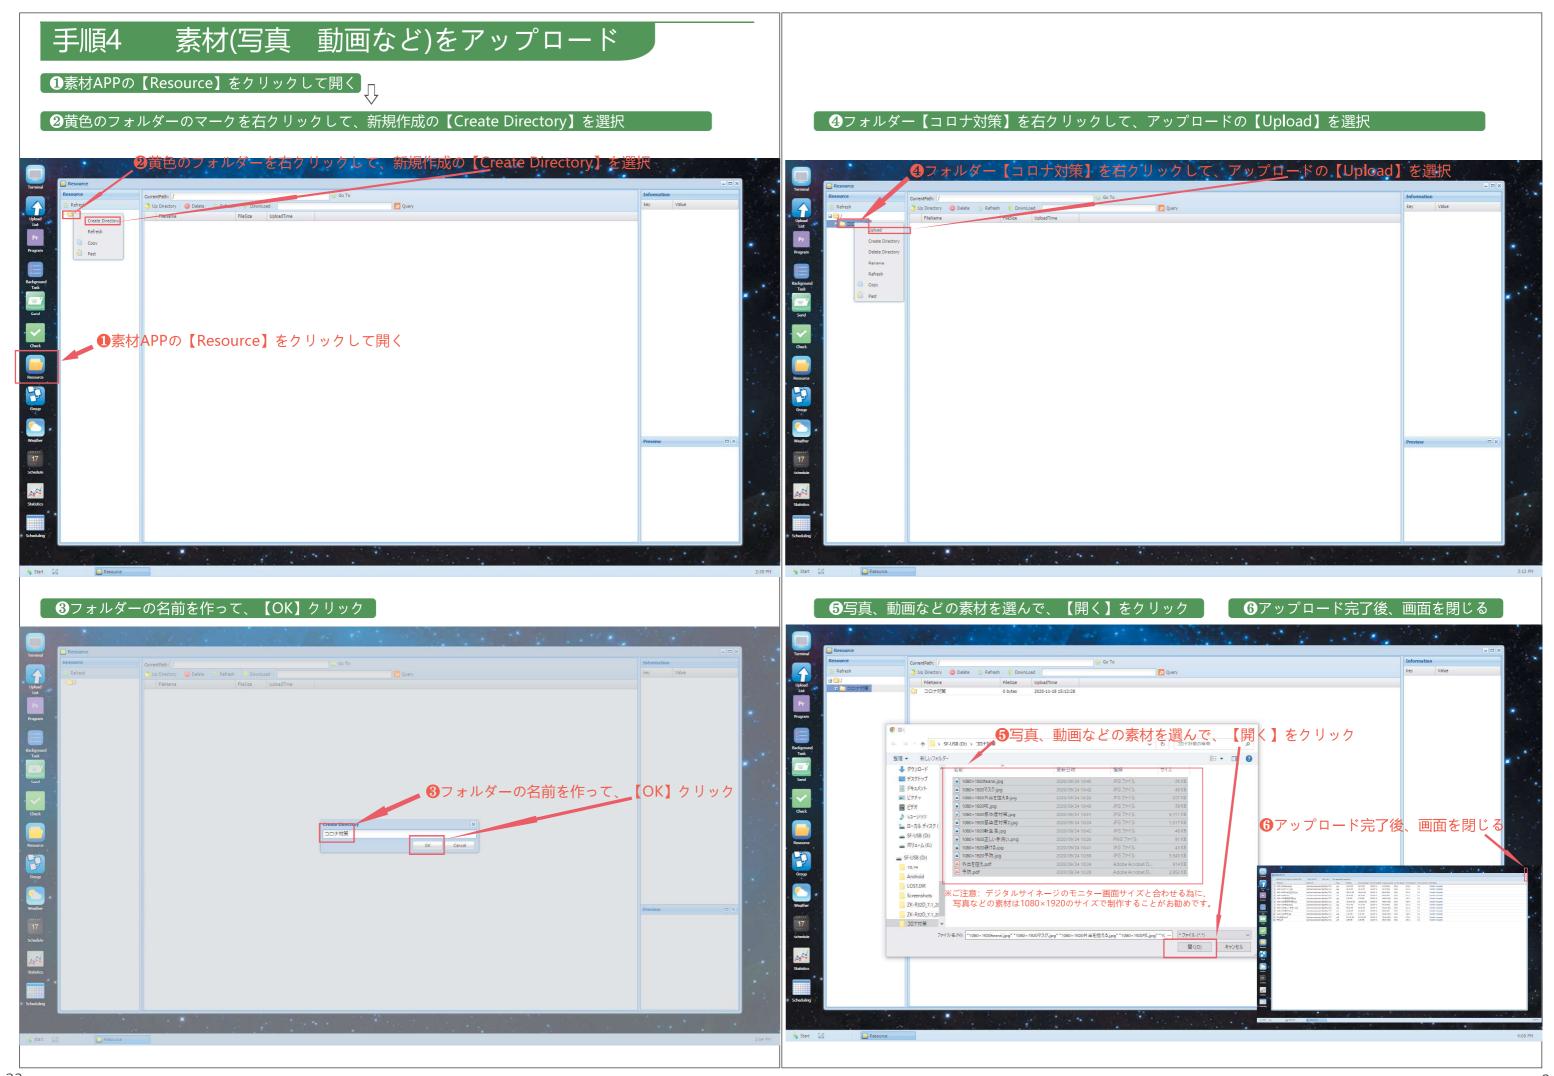




- **①**制作APPの【Program】をクリックして、開く ↓
- ②【Resource List】から、手順4の**⑤**でアップロードした素材が見える
- ③新規作成の【New program】をクリック <mark>⇨</mark> ④【Program Name:】にプログラムの名前を作ってください
- ※❺解像度の【Program Resolution】に、【1080×1920】 を選んでください゛
- 🌀プログラムカテゴリ【Program Category】に、プログラムのカテゴリーを記入 📄 🕜 【OK】クリック

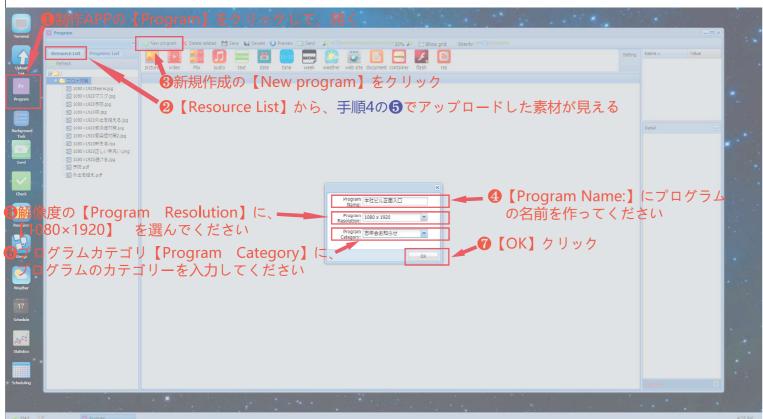


❸デジタルサイネージのモニター画面の枠が完成

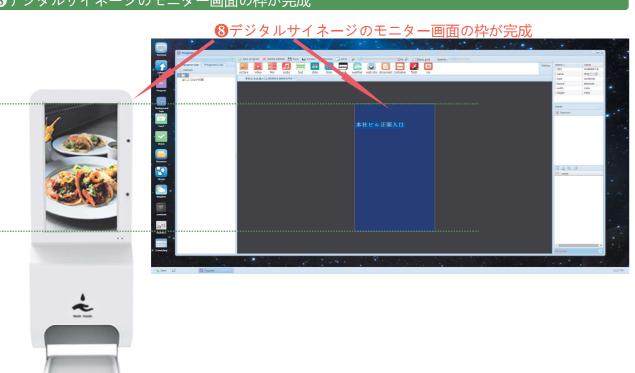

手順6 プログラム制作

- ●素材の種類は画像(.jpg .png等)の場合、【picture】をクリック)
- ②【picture-1】の枠を希望のサイズと位置を調整してください
- ❸【picture-1】の枠のサイズ調整:□で【4【picture-1】の枠の位置調整:赤色Lineで】
- **⑤**追加の場合:もう─度【picture】をクリック
- ⑥【Resource List】の【コロナ対策】フォルダーから、写真をドラッグ&ドロップ操作で、 【picture-1】の枠へ移動してください

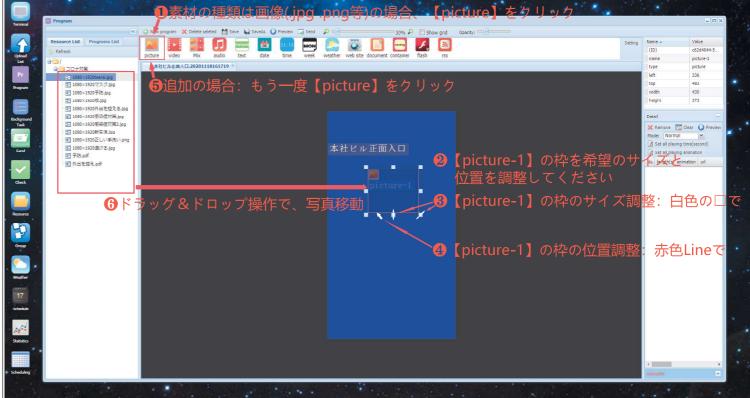




手順7 画像や動画の再生時間の設定

①画面の右側No.から、入れた写真1(或は写真2)の所、時間の【length】の下の数字【5】(5秒)を調整してください(写真再生の更新時間は5秒ごとになる)




②アニメーション【animation】の下部をクリックして、画像や動画の再生アニメーション効果を選んでください

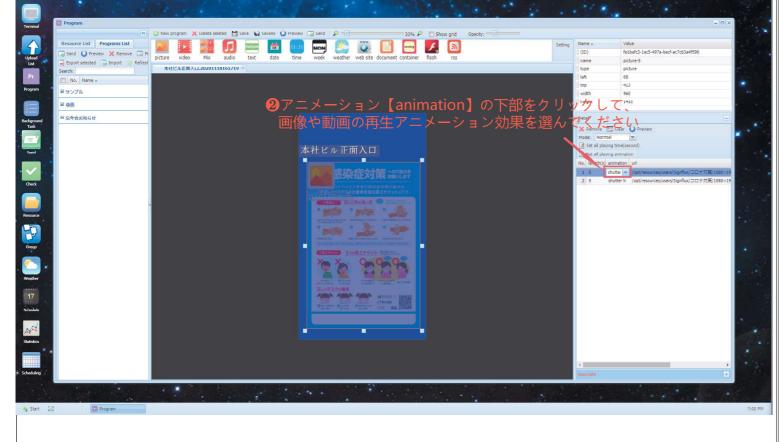

手順8 プログラム送信

【 ❶【Send】をクリックし、プログラム名とカテゴリを確認した上で、【OK】をクリックしてください!

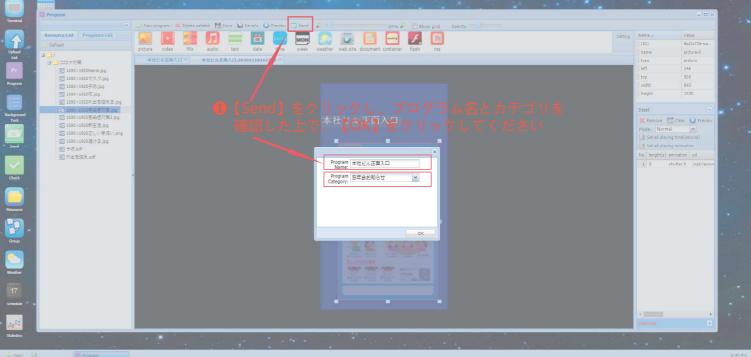



❷送信対象機器IDに☑チェックしてください

③送信ボタンの【Send】をクリックしてください】


28

④送信が成功した場合、【Success operattion was successful】が表示される

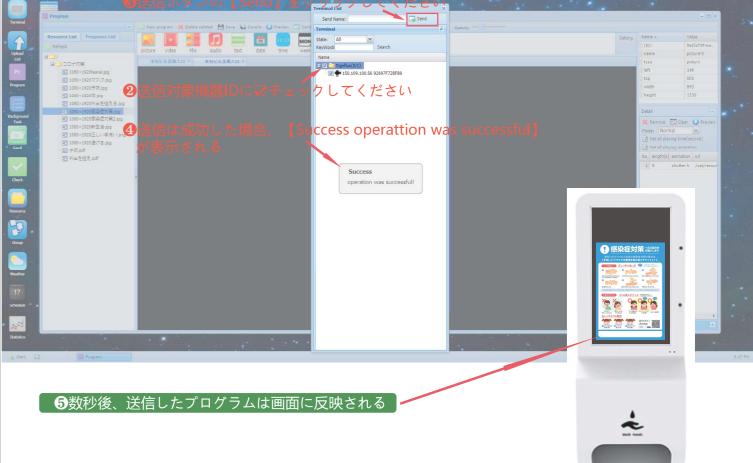

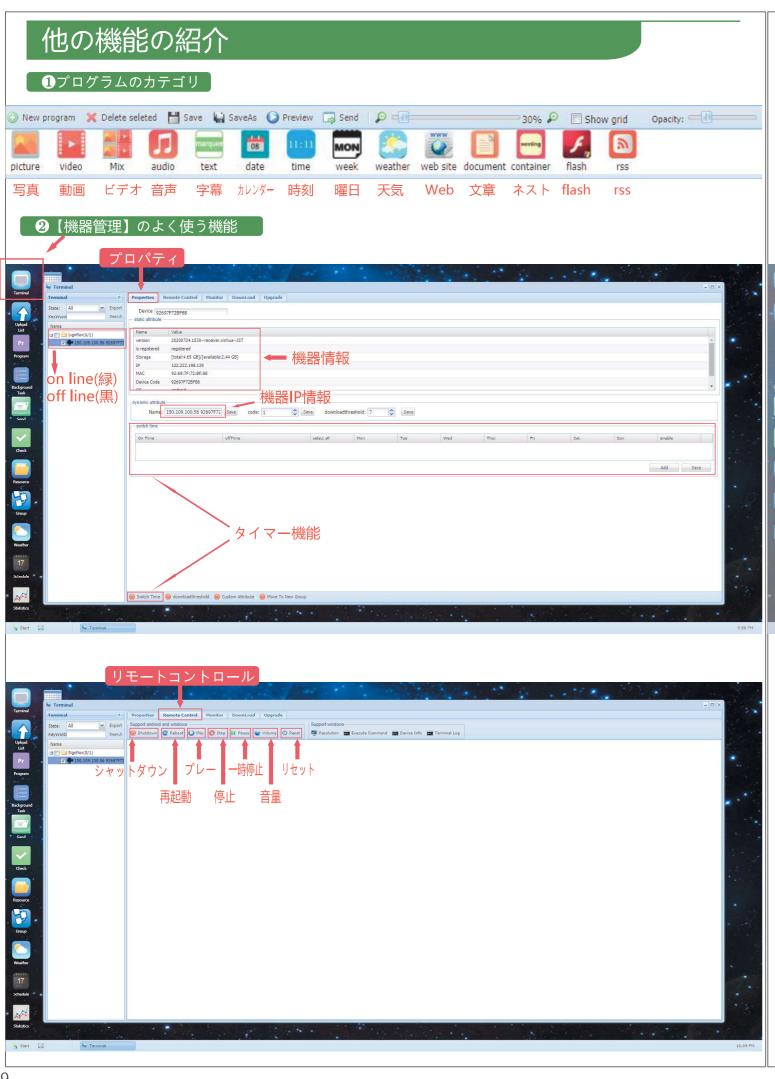


- ❸プログラム再生【スケジュール】の設定
- ©ドラッグ&ドロップ操作で、プログラムを希望の時間帯に移動
- ①【Send】ボタンをクリックして、機器に送信 】

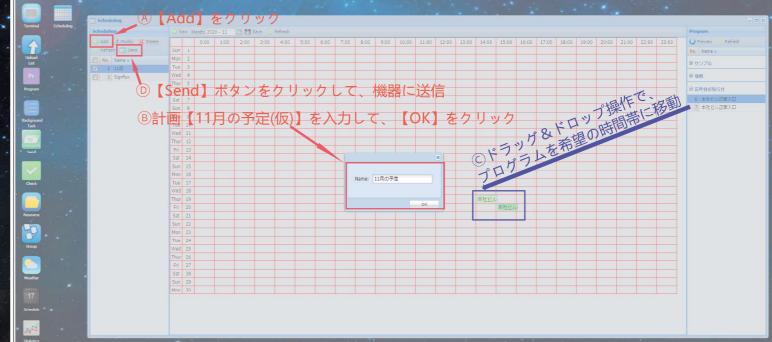



顔認識機能設定 取扱説明書

検温機能付デジタルサイネージ MWE811-3

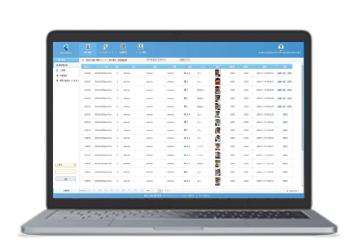



※本書に記載されているイラストはイメージ図です。

手順1 Wifi接続





②マウスの右、2回クリック



【 ④画面の【停止】をクリック








⑤画面の【終了】をクリック







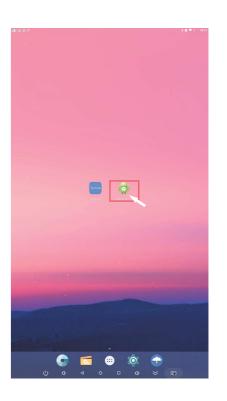

32

7【運用保守システム】が起動



❸【システム設定】をクリック


_____ パスワード入力



⑨パスワード【a】を入力して、 【確定】ボタンをクリック

【メッセージ】画面に入る



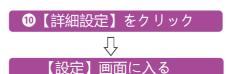





手順3 顔認識データ管理の登録





2マウスの右、2回クリック



▲画面の【停止】をクリック

③画面【詳細設定】をクリック







⑤画面の【終了】をクリック





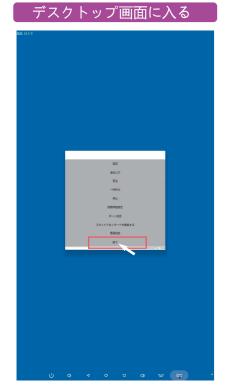

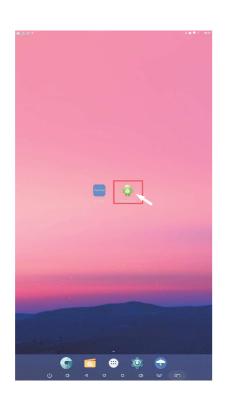





36



スタンドアロンモード(Wifi無し) 取扱説明書

検温機能付デジタルサイネージ MWE811-3



手順1スタンドアロンモードの設定

【❶USBポートにマウスを接続】

21.5



②マウスの右、2回クリック




3画面【詳細設定】をクリック

【 4回面の【スタンドアロンモードを開始する】をクリック 】 ⇨ 【 再生ソフト【Terminal】自動再起動

■ 「3 スタンドアロンモードの画面に入る(青色背景)



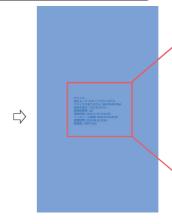


名前を表示: 119.123.76.15 ... 見地時間: 2020-11-29 14:42:05 インストール時間: 2020-07-29 09:50 登録時間: 2020-08-24 10:04 解像度: 1080*1920

手順2 USBメモリの確認

〔 1─切ファイルがないUSBメモリを用意して、パソコンに差し込んでください


②パソコンから、USBの【プロパティ】に入り、【全般】 ➡【ファイルシステム】から ファイルシステムの種類は【FAT32】かどうかを確認してください、 もし【FAT32】ではない場合、ファイルシステムを【FAT32】に設定し、 USBをフォーマットしてください

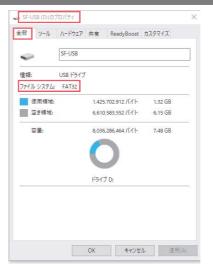




再生データをUSBメモリに導入

1再生画面の分割画面モードを決める、 例えば、再生画面を3-1分割にしたい場合、再生画面は下記の画面比率になる:

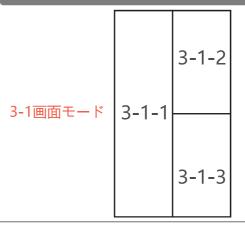

※対応できる素材の種類 写真: png,jpg,jpeg 動画:mp4,avi,mkv

お勧めの素材の解像度: W1080×H1920

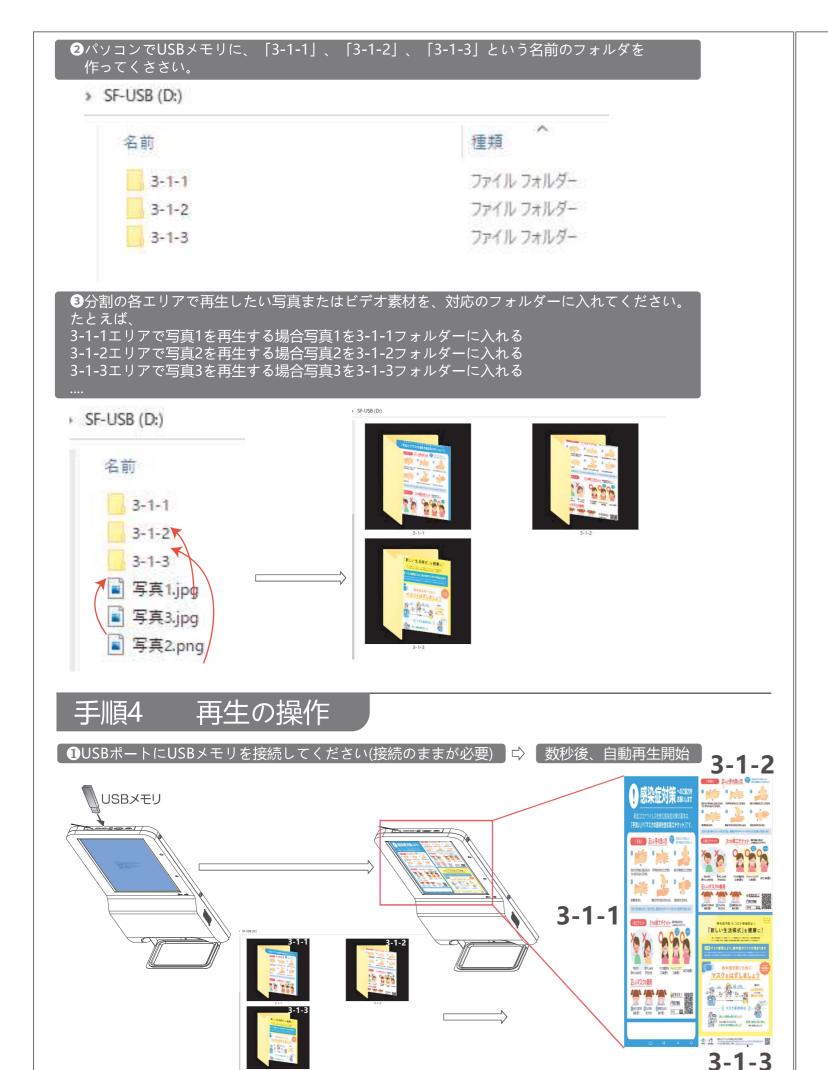

②スタンドアロンモードからネットワークモードに戻したい場合: マウス右2回クリック➡【詳細設定】➡【ネットワークモードを開始】 或はリモコンのバックのボーン【← 】を2回連続押し➡【詳細設定】➡【ネットワークモードを開始】



備考 スタンドアロンの分割画面テンプレート種類

